

Oss03@MAIN: A, 16.01.2020 07:59:51

AFTN Message Composer [AFTN_BOX]

===== |1/1 _1/1 ===

КК УРРРЗЫЬ УРРУЗЬУЖ

160740 УУУКЗЬГД

ИНФОРМИрую ВАС О ТОМ, ЧТО ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО
СМАЗКЕ ВТУЛКИ РУЛЕВОГО ВИНТА НА ВЕРТОЛЕТЕ МИ-8МТВ-1С
СПЕЦИАЛЬНОГО ЛЕТНОГО ОТРЯДА ''РОССИЯ'' ПРОИЗОШЛО
ВЫДАВЛИВАНИЕ СМАЗКИ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНЫЕ КОЛЬЦА КОРПУСА ВАЛИКА
РЫЧАГА ПОВОРОТА ЛОПАСТИ, ЧТО НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
КАРТЫ СМАЗКИ ДАННОГО УЗЛА. ОБРАЗЦЫ СМАЗКИ ''ЦИАТИМ - 201'',
ИЗВЛЕЧЕННОЙ ИЗ ПОЛОСТЕЙ ВТУЛКИ РВ, А ТАКЖЕ СМАЗКА В
УПАКОВКАХ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ООО ''ИСК ''МИСКОМ'' ТРЕХ
ПАРТИЙ 2015, 2016 И 2017 Г., Г. ВЫПУСКА БЫЛИ НАПРАВЛЕННЫ В ФГУП
''ЦИАМ ИМ. П.И.БАРАНОВА'' ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 6267-74. В РЕЗУЛЬТАТЕ, НИ ОДИН ИЗ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ СМАЗКИ НЕ УДОВЛЕТВОРЯЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ ПО ВЯЗКОСТИ И ПРЕДЕЛУ ПРОЧНОСТИ.

ПРЕДЛАГАЮ.

1. ВЫПОЛНИТЬ ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ СМАЗКИ
''ЦИАТИМ - 201'', ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ВЕРТОЛЕТАХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ
ВАМ ЭКСПЛУАТАНТОВ. 2. РУКОВОДСТВУЯСЬ ТРЕБОВАНИЯМИ РАЗДЕЛА 7
ФАП-246, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОГОВОРНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПОСТАВЛЯЮЩИМИ ГСМ. 3. ПОВТОРНО ИЗУЧИТЬ С
ИТС АВИАКОМПАНИЙ РАЗДЕЛ 5.1 ИТЭРАТ ГА-93.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛОЖИТЬ ДО 30.01.2020.

КУДИНОВ.

ЮЖНОЕ МТУ Росавиации	
Вх. №	Вх-392/ИИИИИ
к	16 01 2020 г.
на	л., приложение на _____ л.